



CHM papildus instrukcija kabeļiem ar alumīnija lentes ekrānu


Instrukcijā parādīti viendzīslas kabeļa ar alumīnija lentes ekrānu sagatavošanās darbi. Pārējā uzstādīšana jāveic atbilstoši komplektā esošajai galvenajai instrukcijai.

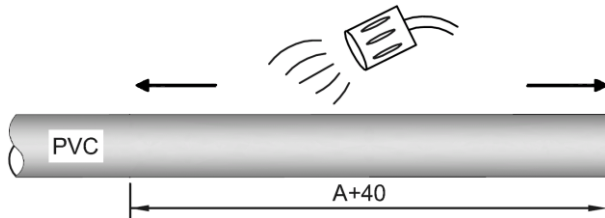


1. Gāzes deglim uzstādiēt siltu liesmu un uzmanīgi sildiet kabeļa PE (polietilēna) apvalku garumā $(A+40)$ līdz tas kļūst mīksts.

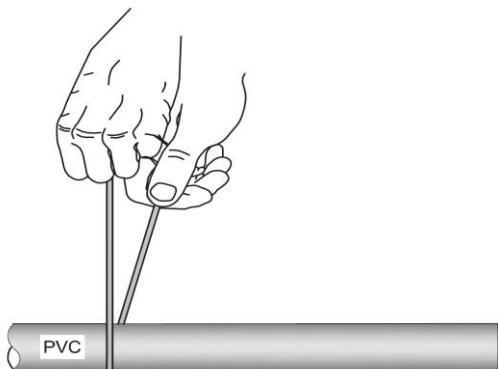

2. Izmantojot *kevlar* diegu pārgrieziet kabeļa apvalku garumā $(A+40)$, atbilstoši attēlam.

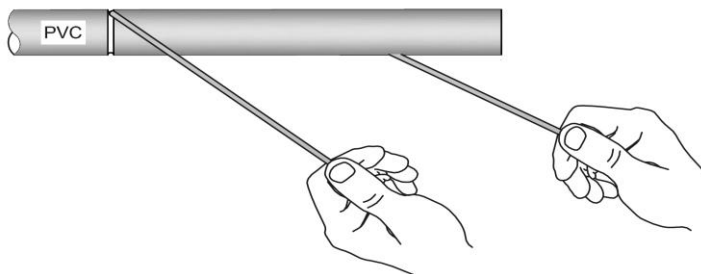

3. Vēlreiz uzsildiet kabeļa apvalku. Izmantojot *kevlar* diegu sagrieziet apvalku segmentos un uzmanīgi noņemiet to no alumīnija folijas, atbilstoši attēlam.

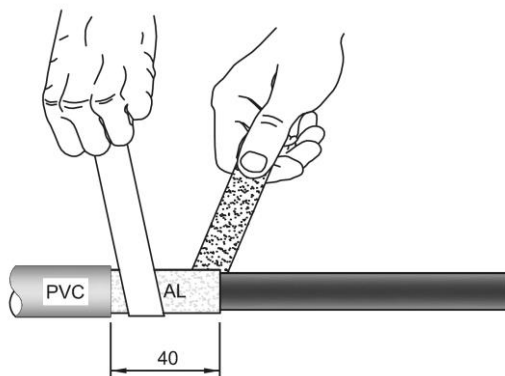

4. Uzmanīgi noņemiet alumīnija foliju, atstājot 40 mm, atbilstoši attēlam.

Uzmanību: Neiegrieziet pusvadītāja slānī!

Apstrādājiet alumīnija lenšu ekrānu ar komplektā esošo smilšpapīru.

Zemējuma nepārtrauktība:

Pirms CUS vara zeķes vai vara stieplu novietošanas virs savienojuma, uztiniet 2 kārtas vara pinuma lentes virs alumīnija folija ekrāna. Tālāko zemējuma savienošanas procedūru veiciet atbilstoši galvenajai instrukcijai.